

Contrôle de dureté des  
métaux et élastomères  
Etalons certifiés



Rugosimètres, Vidéo 2D  
Projecteurs de Profils  
Colonnes de Mesure



Loupes - Microscopes  
Logiciels de mesure  
et d'observation



Mesure à main  
Instrumentation  
Niveaux électroniques



Mesure des forces  
Dynamométrie  
Pesage



## Manuel d'utilisation



### Duromètre ROCKWELL analogique RH 500 T





**Catalogue général édition n° 12**

Recevez le gratuitement sur  
simple demande à  
[someco@someco.fr](mailto:someco@someco.fr)

## 1 - Précautions

Lire attentive ce manuel avant toute utilisation de ce duromètre, afin d'éviter tous risques d'accident, de mauvaises manipulations.

## 2 - Caractéristiques techniques

Précharge = 10 kgf ( $\pm 2$  %)  
Charges = 60, 100, 150 kgf ( $\pm 1$  %)  
Pénétrateurs : 1 pénétrateur diamant  
1 pénétrateur bille 1/16"

Lectures directes ROCKWELL : HRC, HRA, HRB

Capacités : Hauteur maxi = 175 mm  
Col de cygne = 165 mm

Encombres : 520x215xht 700 mm

Poids : 78 kg

Conditions d'utilisation :  
10-30 °C  
65% d'humidité maxi  
environnement non corrosif  
Installation sur support stable, exempt de vibration

### 2.1 - Equipement standard

Pénétrateur diamant - x1  
Pénétrateur bille 1/16" - x1  
Enclume plate grand modèle - x1  
Enclume plate petit modèle - x1  
Enclume en V - x1

Etalon de dureté HRC sans certificat - x2  
Etalon de dureté HRB sans certificat - x1  
Lot de 3 masses (A, B, C) - x1  
Housse de protection - x1  
Manuel d'utilisation - x1

### 3 - Mise en service

3.1 - Sortir le duromètre de sa caisse de transport.

Installer l'instrument sur un établi ou un meuble, stable et plan (tolérance inclinaison 1 mm/M), équipé d'un alésage pour le passage de la vis «monté-baisse» (fig.1).

Visser les 4 pieds supports dans le bâti.

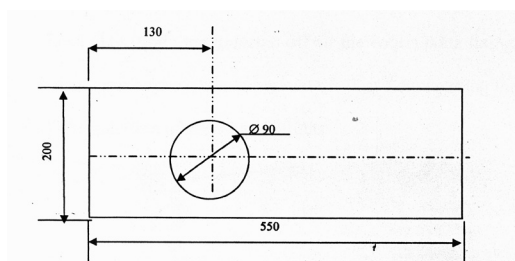


Fig.1

#### 3.2 - Description du duromètre

1-Cadran analogique

2-Levier d'application et de retrait de la charge

3-Vis de blocage du pénétrateur

4-Pénétrateur

5-Enclume

6-Vis "Monte et Baisse" avec cache de protection

7-Molette de sélection de la charge

8-Volant en croix de manoeuvre de la vis

9-Capot arrière

10-Capot supérieur

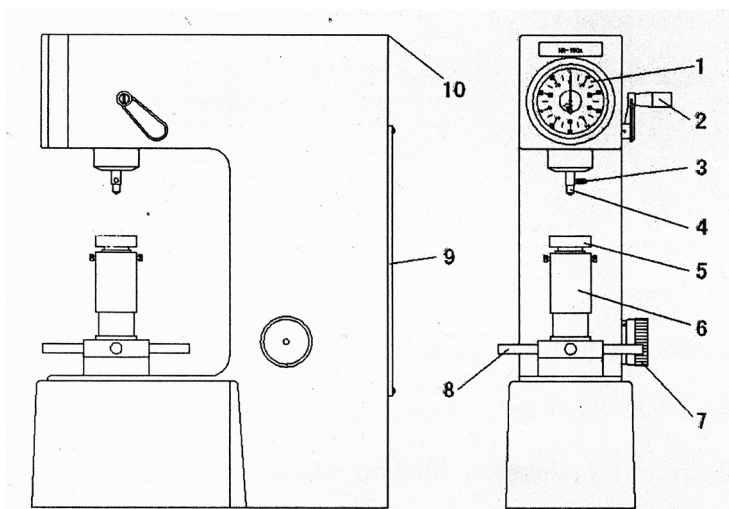


Fig.2



**Catalogue général édition n° 12**

Recevez le gratuitement sur  
simple demande à  
[someco@someco.fr](mailto:someco@someco.fr)

### 3.3 - Mise en oeuvre du duromètre

Déposer les capots 9 et 10.

Oter délicatement les liens immobilisant les éléments 22 et 25 au bâti (fig.3-1)



Photo.1

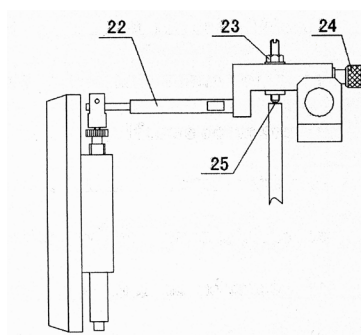


Fig.3-1



Photo.2

Dévisser les deux écrous 17, situé au bas de la tige 12, placer la masse ( A), rep.16

Accrocher la tige à l'anneau du levier 11 (fig.3 - photos-3)

Placer les 2 dernières masses dans l'ordre de la fig.3,  
Masse A en bas, masse B au milieu, masse C en haut



Photo.3

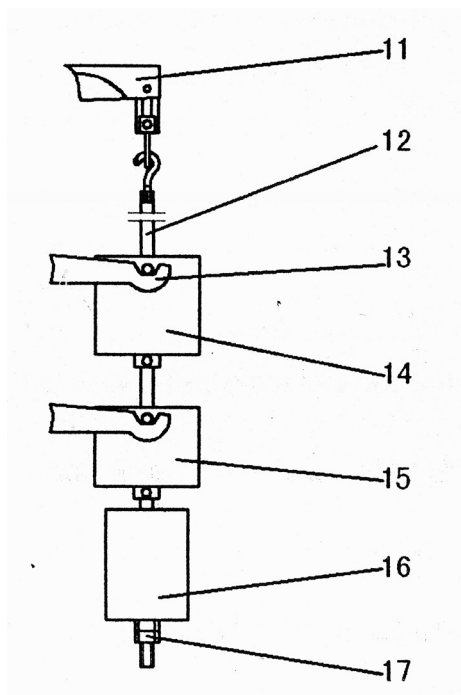


Fig.3

11 - Levier

12 - Tige support de masse

13 - Fourchette de maintien

14 - Masse C

15 - Masse B

16 - Masse A

## 4 - Utilisation

### 4.1 - Sélection de la charge

A l'aide de la molette 7, sélectionner la charge adaptée à l'essai à réaliser.

ESSAI	CHARGE	PENETRATEUR
HRA	60 kgf	Diamant
HRB	100 kgf	Bille 1/16"
HRC	150 kgf	Diamant

### 4.2 - Mettre l'enclume adaptée en place

### 4.3 - Placer l'échantillon à contrôler sur l'enclume

### 4.4 - Application de la précharge et de la précharge.

Monter la vis 6 en tournant le volant en croix 8, jusqu'à ce que l'échantillon soit légèrement en contact avec le pénétrateur 4.

Continuer à monter la vis 6 afin que la grande aiguille du cadran analogique fasse 2 tours et que la petite aiguille témoin de précharge soit située entre le dernier point noir et le point rouge.


Ajuster le zéro du cadran.

Libérer la charge à l'aide du levier 2


Maintenir la charge appliquée durant 3 à 5 secondes.

Relever la charge à l'aide du levier 2

Lecture directe de la valeur de dureté sur le cadran.

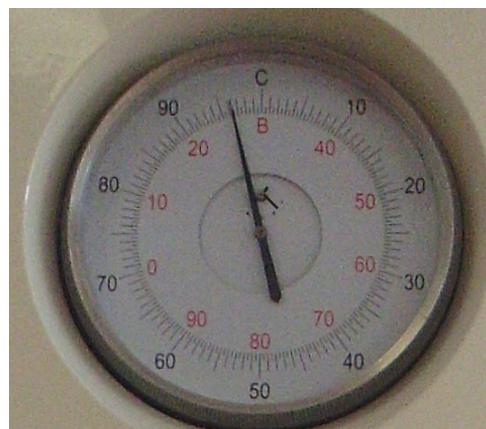

### 4.5 - Epaisseur minimum des échantillons à contrôler

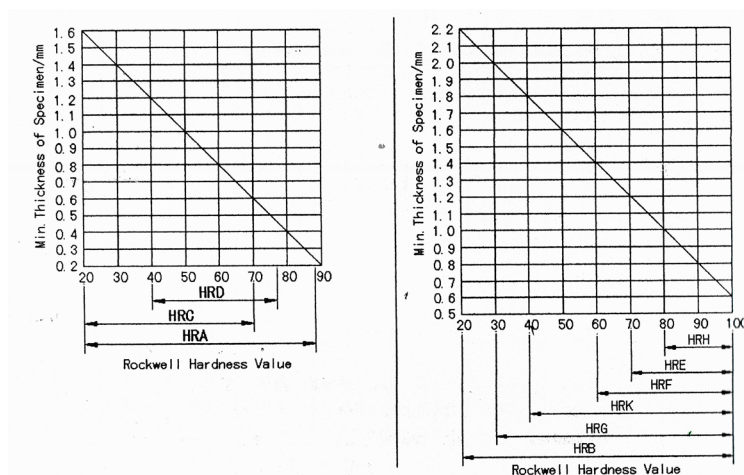






**Catalogue général édition n° 12**

Recevez le gratuitement sur  
simple demande à  
[someco@someco.fr](mailto:someco@someco.fr)

## 5 - Ajustement du niveau d'huile

Le duromètre est livré avec le niveau d'huile correct pour son utilisation.

Si durant le transport, le duromètre avait été couché, il serait nécessaire de procéder à un ajustement du niveau d'huile avec de l'huile hydraulique.

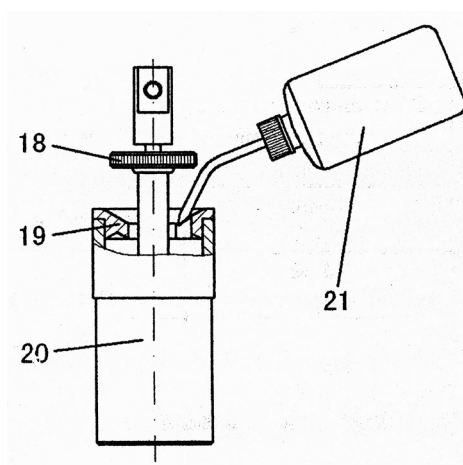

18 - Ecrou de réglage

19 - Couvercle du réservoir d'huile

20 - Réservoir d'huile

21 - Flacon d'huile pour hydraulique

# TABLE COMPARATIVE ENTRE LES DIFFERENTS ESSAIS BRINELL - ROCKWELL - VICKERS

Brinell		Rockwell bille			Rockwell diamant			Charge de rupture		Rockwell superficiel			Vickers
Ø 10 mm 500 kgf Ø 5 mm 100 kgf	Ø 10 mm 500 kgf Ø 5 mm 100 kgf	Ø 1/16" ± 100 kgf	Ø 1/16" ± 60 kgf	Ø 1/16" ± 150 kgf	Diamant 150 kgf	Diamant 60 kgf	Diamant 100 kgf	Acier à alliage mm <sup>2</sup>	Acier au carbone mm <sup>2</sup>	Diamant 15 kgf	Diamant 30 kgf	Diamant 45 kgf	Diamant 10 kgf
HBS 30	HBS	B	F	G	C	A	B	0,36	0,54	15 N	30 N	45 N	HV 10
					72	80	80			94,5	87	79,5	124,5
					80	88,5	79,5			94	86	77,5	121,5
					88	85,5	77			95	88,5	75,5	120
					86	88,5	76,5			92,5	85	73	120
					84	85,5	74			91,5	81	71	119,5
					82	82,5	72,5			91	79	69	119,5
614					80	81	71			90	77,5	66,5	118,5
607					58	80	69			89	75,5	64	117,5
600					56	79	67,5	306	194	89,5	74	62	116,5
594					54	78	66	194	184	87,5	72	59,5	115,5
587					52	77	64,5	184	175	86,5	70	57,5	115
580					50	76	63	177	167	85,5	68,5	55	114,5
572					48	74,5	61,5	168	158	84,5	66,5	52,5	113,5
440					48	73,5	60	158	149	83,5	65	50	113,5
435					44	72,5	58,5	150	141	82,5	63	48	113,5
405					42	71,5	57	140	133	81,5	61,5	46,5	113,5
387					40	70,5	55,5	134	128	80	59,5	44	113,5
368					38	69,5	54	128	122	79,5	57,5	41	113,5
350					36	68,5	52,5	124	117	78,5	56	39,5	113,5
333					34	67,5	50,5	118	112	77	54	36	113,5
314					32	66,5	49	113	107	76	52	34,5	113,5
298				92	30	65,5	47,5	107	101	75	50,5	31,5	113,5
285				90	28	64,5	46	101	96	74	48,5	29	113,5
268				88	26	63,5	44,5	97	91	72,5	47	26,5	113,5
254				86	24	62,5	43	90	87	71,5	46	24	113,5
244	281	100		82,5	22	61,5	41,5	88	83	70,5	45	22	113,5
234	189	98		79	20	60	40	84	79	69,5	41,5	19,5	113,5
214	179	96		76	18,5	59		78	75				113,5
206	171	94		72,5	14	57,5		74	70				113,5
196	163	92		69	12	56,5		70	66				113,5
185	157	90		66	9	55,5		67	63				113,5
176	151	88		62,5	6	54		63	60				113,5
168	145	86		59	3	53		61	58				113,5
162	140	84		56	1	52		58	55				113,5
156	135	82		52,5		50,5		56	53				113,5
150	130	80		49		49,5		54	51				113,5
144	126	78		46		48,5		52	49				113,5
138	122	76		42,5		47		50	47				113,5
133	118	74	89	39		46		48	46				113,5
130	114	72	88	36		45		47	44				113,5
125	110	70	87	32,5		44		45	42				113,5
121	107	68	85,5	29,5		43		43	41				113,5
117	104	66	84,5	26,5		42		42	41				113,5
114	101	64	83,5	23,5		41,5		41	39				113,5
110	98	62	82	20,5		40,5		39	37				113,5
107	95	60	81	17,5		39,5		38	37				113,5
104	92	58	80	14,5		38,5		38	36				113,5
101	90	56	89	11,5		38		38	36				113,5
98	87	54	87,5	8,5		37		36	34				113,5
95	85	52	86,5	5,5		36							113,5
92	84	50	85,5	2,5		35							113,5
89	81	48	84,5			34,5							113,5
86	80	46	83			33,5							113,5
83	78	44	82			32,5							113,5
80	76	42	81			31,5							113,5
	75	40	79,5			31							113,5
	73	38	78,5			30							113,5
	72	36	77,5			29							113,5
	70	34	76,5			28							113,5
	69	32	75,5			27,5							113,5
	67	30	74			26,5							113,5
	66	28	73			26,5							113,5
	64	26	72			24							113,5
	63	24	70,5			23							113,5
	62	22	69,5			23							113,5
	61	20	68,5			22							113,5
	60	18	67			21							113,5
	59	16	66			20,5							113,5
	58	14	65										113,5
	57	12	64										113,5
	56	10	63										113,5
	54	8	61,5										113,5
	53	6	60,5										113,5
	52	4	59,5										113,5
	51	2	58										113,5
	49		56										113,5
	47		54										113,5
	46		53										113,5
	45		52										113,5
	44		51										113,5
	43		50										113,5
	42		49										113,5
	41		48										113,5
	40		47										113,5

Ces conversions sont données à titre indicatif, car il n'existe aucune correspondance mathématique entre ces différents essais.



Duremètre motorisé TWR  
Rockwell, Rockwell superficiel, Brinell

Sur simple demande, nous pouvons vous adresser une table murale.



